

軟體重要通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindO/I-NV4)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 內收錄的程式編輯用軟體 WindO/I-NV4 發生以下 1 件異常現象，請使用該軟體的顧客，確認下述的異常內容後，採取對策。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

現象

編號	現象	更正後的新版本	發行日
1	在 PLC 程式傳送功能中，將程式較大的 ZLD 專案文件下載到 FC5A/4A 時，下載可能會失敗。	WindO/I-NV4 Ver.2.0.1	2022 年 2 月

長久對策・對應方式

SW1A 型 Automation Organizer Ver.4.1.0 內所收錄的新版軟體即可對應。

- WindO/I-NV4 Ver.2.0.1
- HG5G/4G/3G/2G-V 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.79
- HG4G/3G 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.79
- HG2G-5F 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.79
- HG2G-5T 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.79
- HG1G 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.79
- HG1P 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.79

請從敝公司網站下載上述版本或比上述版本更新的安裝檔(「10_Automation Organizer 升級版軟體」)，下載後請進行安裝，將軟體升級為最新版。謝謝。

<http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?category=&tab=software>

■ 如何確認系統軟體的版本

請按照下圖，透過 WindO/I-NV4 的〔系統情報(Target information)〕畫面來確認您手邊的可程式人機介面所使用的系統軟體的版本。

步驟：點擊 WindO/I-NV4 的〔Online〕標籤內的〔系統情報(Target information)〕按鈕。

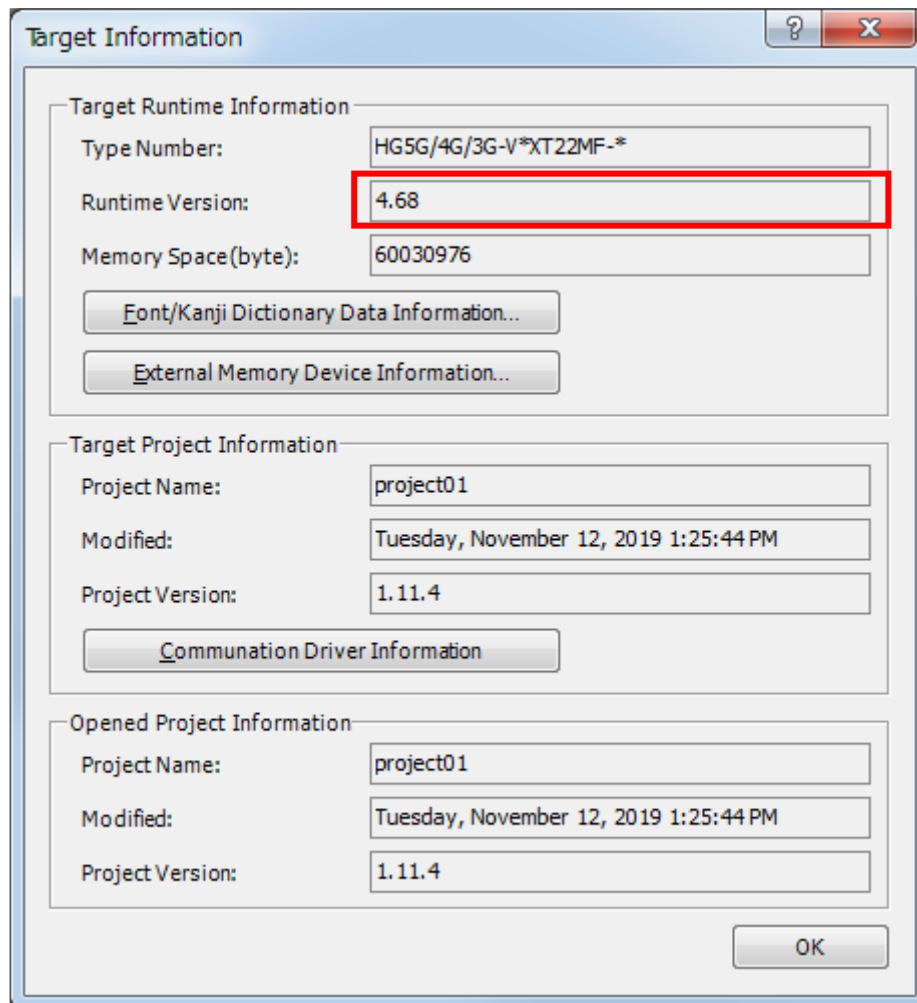


圖 序-1 〔系統情報(Target information)〕畫面

■ 現象 1

【對象製品】

- WindO/I-NV4 Ver.1.4.0~ Ver.2.0.0
- HG5G/4G/3G/2G-V 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.65~Ver.4.78
- HG4G/3G 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.63~Ver.4.78
- HG2G-5F 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.63~Ver.4.78
- HG2G-5T 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.63~Ver.4.78
- HG1G 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.63~Ver.4.78
- HG1P 型 可程式人機介面 系統軟體 Ver.4.63~Ver.4.78

(Automation Organizer Ver.3.15.1~Ver.4.0.0)

・ 產品型號: SW1A-W1C

※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

機種	型號
HG5G/4G/3G/2G-V 型	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF-* HG3G-V8XT22MF-* HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G 型	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF-* HG3G-AJT22MF-* HG3G-8JT22TF-* HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F 型	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T 型	HG2G-5TN22TF-* HG2G-5TT22TF-*
HG1G 型	HG1G-4VT22TF-*
HG1P 型	HG1P-ST32YBFH-B0 HG1P-ST32ZBFH-B0

(接下頁)

現象 1 (接上頁)**【現象】**

在 PLC 程式傳送功能中，將檔案較大的 ZLD 專案檔下載到 FC5A/4A 時，下載可能會失敗。

下載失敗的條件取決於以下三種組合。

1. 下載目標為 IDEC PLC FC5A/4A 型【下圖中的 (1)】。
2. 要下載的 ZLD Project File 超過 50kByte【下圖中的 (2)】。
3. IDEC PLC FC5A/4A 型的通信埠中的維修通信的[Receive timeout]設定值小於 800 毫秒【下圖中的 (3)】。

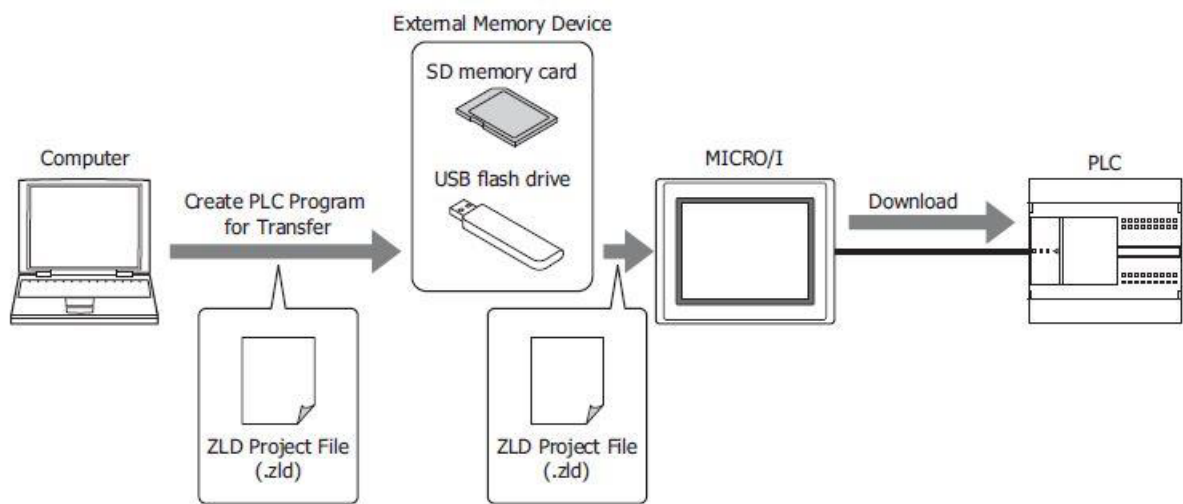


圖 1-1 條件影響點處

【暫時的對策】

無暫時的對策。請按照本通知函第一頁所記載的對應方式作為永久對策。